ELECTRO-DENIS sprl

SERVICE INFORMATION INFORMATIE

BETREFT / CONCERNE: STR 460

In dit toestel kan het voorkomen dat het radiodeel niet meer uit te schakelen is. Dit zou het geval moeten zijn wanneer de RADIO / CASS/ PHONO schakelaar in de stand CASS (AUS) geplaatst wordt.

Alhoewel hier de indruk geschapen wordt dat deze schakelaar defekt is, is dit niet het geval.

De fout bevindt zich op de voedingsprint en wel Q 501 (2SB722) die onderbreekt (code 990.723.32)

Het volstaat deze te vervangen om de fout te verhelpen.
Eventueel vervangtype BD 140 (code 130.408.24).

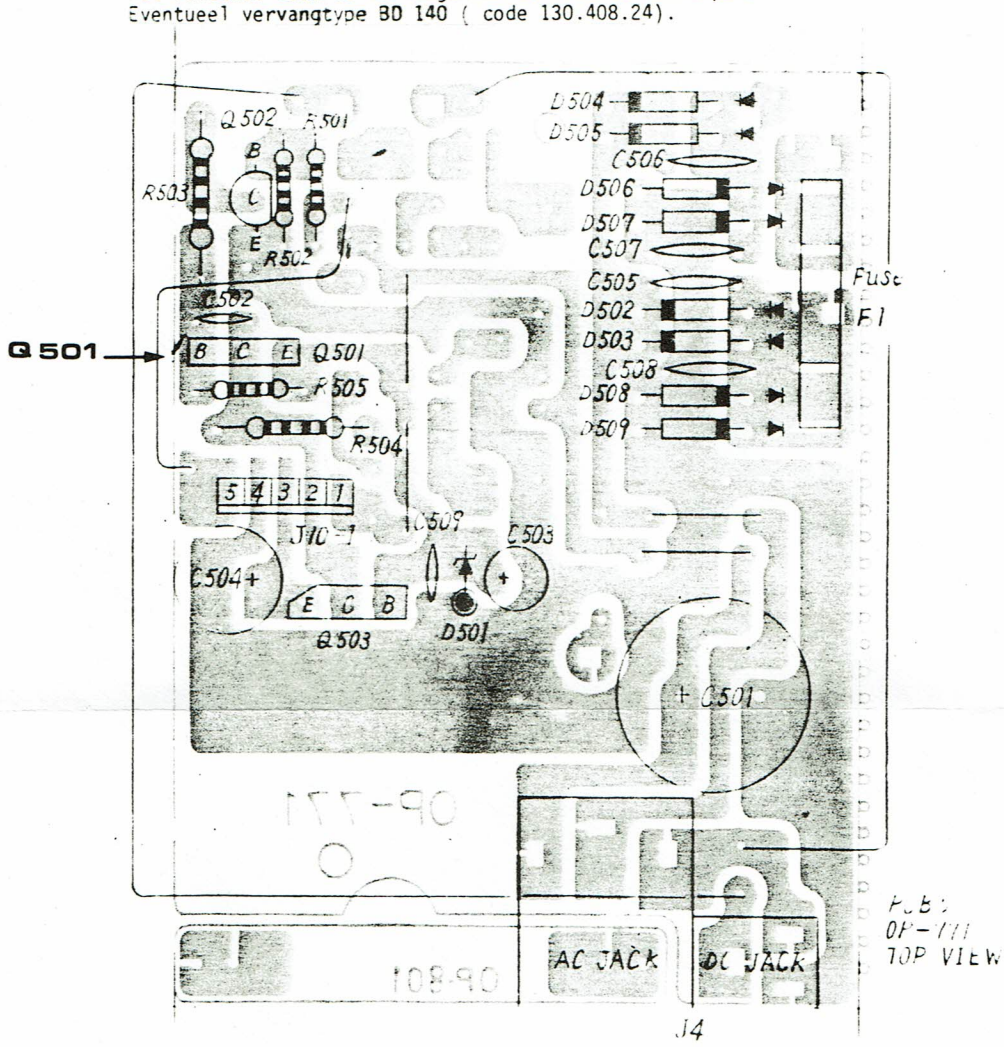

Dans cet appareil, il peut se créer une impossibilité d'éteindre la partie radio. Ceci se produisant bien que l'interrupteur RADIO / CASS/ PHONO soit placé dans la position CASS (AUS).

Contrairement à l'impression crée ici, d'un interrupteur défectueux, ceci n'est cependant pas le cas.

Ce défaut se trouve sur le circuit d'alimentation, plus précisément le transistor Q 501 (2SB722) défectueux (code 990.723.32).

Il suffit de le remplacer pour remédier à cette panne.
Type de remplacement éventuel : BD 140 (code 130.408.24).